



高雄市政府勞工局

勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs Bureau, Kaohsiung City Government


職安快訊

【未實施通風，發生缺氧災害致死】

一、案情：111年12月5日某時，A公司指揮監督從事勞動之勞工2人從事電力管溝接地線熔接作業時，因未實施通風造成內部環境缺氧重大職業災害，1死0傷。

二、災害原因：

A公司所僱勞工從事局限空間作業，由於該公司未依職安法令規定建立局限空間作業危害預防相關制度；未設置適當通風換氣設備，確認並維持連續有效運轉；未置備儀器，於作業前確認氧氣及危害物質濃度，造成勞工電力人孔作業時，茲因環境缺氧致死。

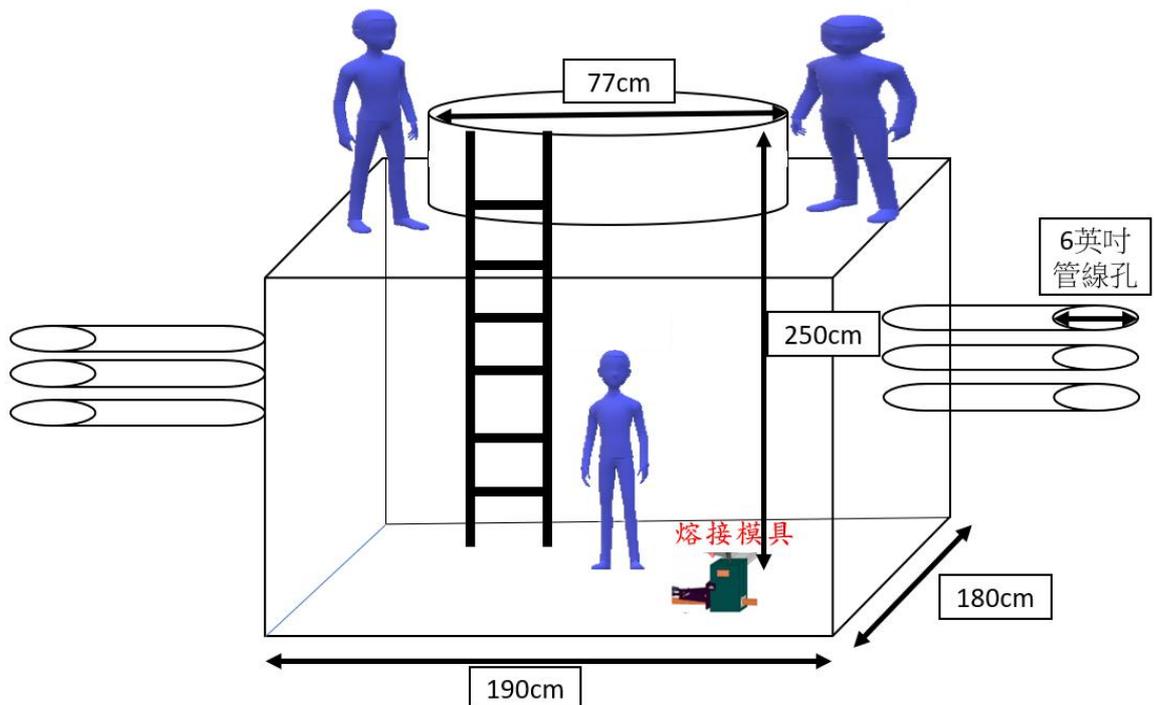



高雄市政府勞工局

勞動檢查處

Labor Standards Inspection Office, Labor Affairs
Bureau, Kaohsiung City Government

職安快訊

三、高市勞檢處呼籲：

進入 Isotank 化學設備等局限空間作業時，須做好各項安全衛生設施及管理，以避免職業災害發生：

- (一) 依法建置局限空間作業相關制度。
- (二) 作業期間應採取連續確認危害物質濃度之措施。
- (三) 應設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉。
- (四) 應置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。

服務資訊

勞動檢查處 總機：07-733-6959

網址：<https://klsio.kcg.gov.tw>

化工及職業衛生科：分機：轉 201~212 傳真：07-7334196
